

Information Technique



CRF1000 - accessoire poignées chauffantes **Chauffage insuffisant à température ambiante basse**

Distribution: Concessionnaire

Date d'édition: 28-11-16

Nom Modèle	Modèle	Code Modèle	Année modèle
CRF1000	CRF1000AG CRF1000DG CRF1000G	SD04	16

Symptôme

Certains clients peuvent se plaindre que les poignées chauffantes ne deviennent pas assez chaudes à température ambiante basse.

Cause

Le guidon en aluminium qui équipe ce modèle possède une conductivité thermique élevée par rapport au guidon classique en acier qui équipe d'autres modèles. Ceci a pour effet de dissiper plus facilement la chaleur produite par les poignées chauffantes à travers le guidon, la température de surface des poignées chauffantes étant alors réduite.

Contre-mesure

Changer le programme de régulation des poignées chauffantes pour augmenter la température de surface de ces dernières.

Application en production

Sans objet (pièces accessoires uniquement).

Traitement pour le Marché

Sur confirmation de la plainte du client, remplacer le module de commande de chauffage des poignées par un module modifié.

Information Pièces

Le nouveau module de commande de chauffage des poignées modifié porte la référence 08T01-MJP-G51.

Information Garantie

Application de la garantie : Ordinaire

Type de demande : 200 Garantie standard (accessoire)

Code du symptôme : 01201

Référence de la pièce en cause : 08T70-MJN-A01

F.R.T. : 0.2